




ART4100


MANUAL DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

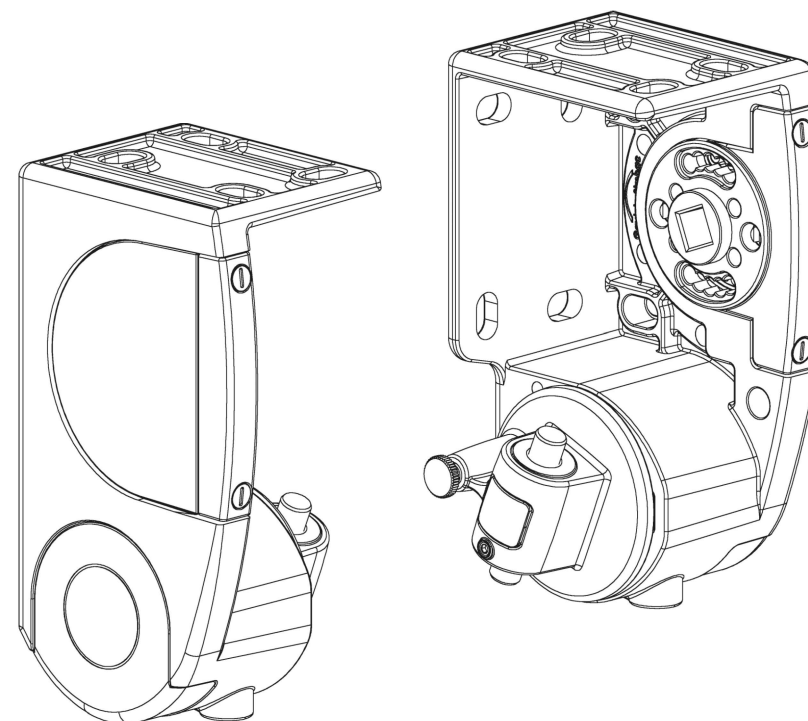


CÓDIGO/CODE	COLORES/COLORS
8008-1265.....	BLANCO / WHITE
8008-1267.....	PLATA / SILVER
8008-1266.....	NEGRO / BLACK
8008-1268.....	BRONCE / BRONZE
8008-1269.....	GRIS 7011 / GREY 7011
8008-1270.....	MARRÓN 8014 / BROWN 8014

Techo / Ceiling

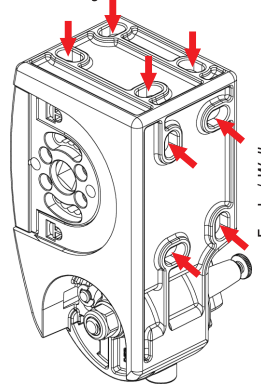


- 1** Colocar soporte en posición (abrir taladros en posición lateral).
Place the support in the position to be fixed (open holes for screws in lateral position).

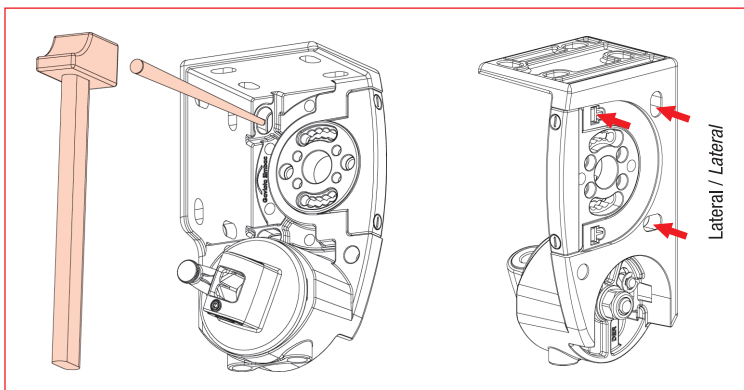

Fondo / Wall

Lateral / Lateral


- 2** Preajuste tuerca central y aflojar a tope el prisionero trasero.
Presetting central nut and loosening the socket screw to its maximum position.

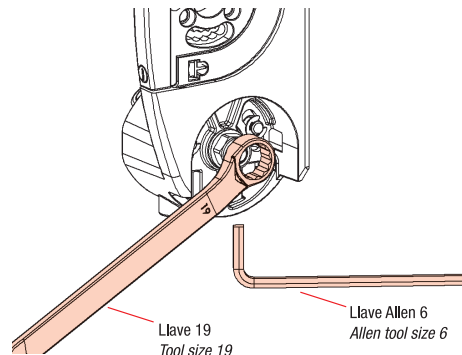


Llave 19
Tool size 19

Llave Allen 6
Allen tool size 6

Si procede, colocar la redonda de regulación en la posición más próxima a la inclinación deseada.
If necessary place the rounded arm support at the desired slope.

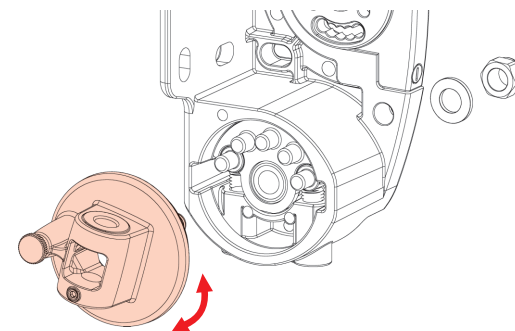


- 3** Acoplar brazo, centrar el eje en su orificio y fijarlo con el prisionero.
Fit the arm, locate the axle in its hole and fix it with the hexagon socket set screw.

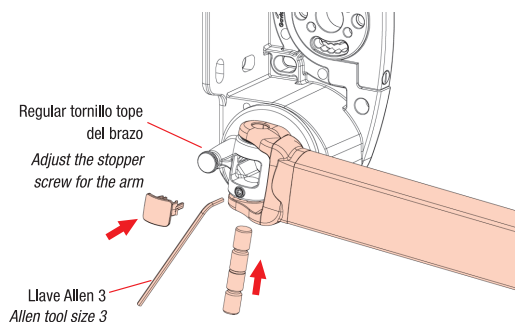

Regular tornillo tope del brazo
Adjust the stopper screw for the arm

Llave Allen 3
Allen tool size 3

- 4** Ajuste y bloqueo. / Tighten and block.

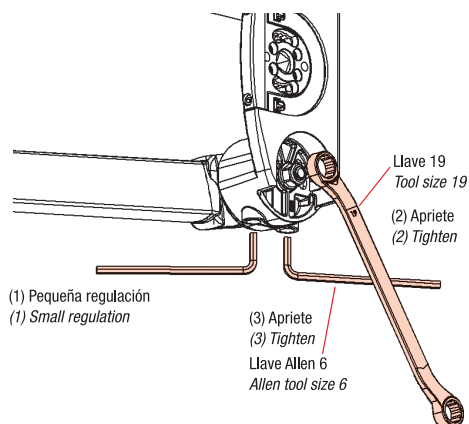

(1) Pequeña regulación
(1) Small regulation


Llave 19
Tool size 19

(2) Apriete
(2) Tighten


(3) Apriete
(3) Tighten
Llave Allen 6
Allen tool size 6

- 5** Colocación de tapas.
Placing the external caps

(Apertura de tapas)
(Opening the caps)

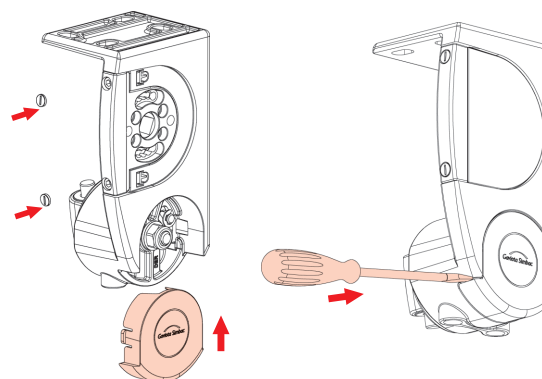


- 6b** Instalación de máquina por interior.
Installing the gear in the inside.

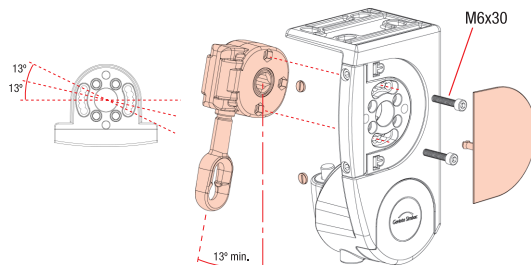

Nota: Máquina Ciclon pasante con tornillos M6x50 y con tuercas.
Máquina G8 con tornillos M6x40.

Note: Long screw Ciclon gear with M6x50 screws and nuts.
G-8 gear with M6x40 screws.

- 6c** Instalación de máquina por exterior.
Installing the gear in the outside.

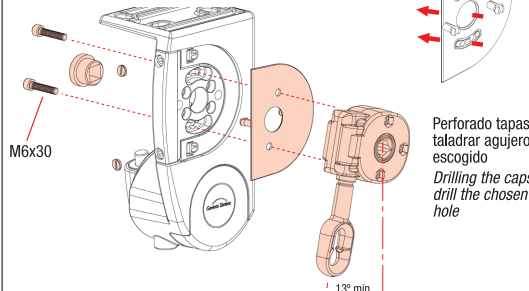


Perforado tapas:
taladrar agujero
escogido
Drilling the caps:
drill the chosen
hole

Nota: Máquina Ciclon pasante con tornillos M6x50 y con tuercas.
Máquina G8 con tornillos M6x40.

Note: Long screw Ciclon gear with M6x50 screws and nuts.
G-8 gear with M6x40 screws.


- 6d** Suplemento máquina cáncamo corto para montaje en balcón.
Short eye gear adjustment for balcony use.

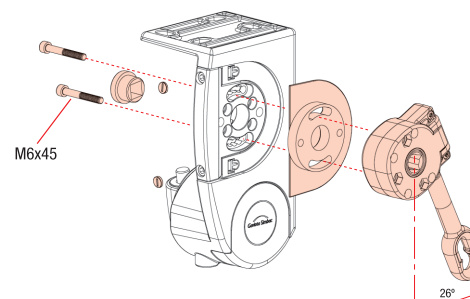

Nota: Máquina Ciclon pasante con tornillos M6x60 y con tuercas.
Máquina G8 con tornillos M6x60.

Note: Long screw Ciclon gear with M6x60 screws and nuts.
G-8 gear with M6x60 screws.

- 6d** Instalación de casquillo.
Installing the cap.

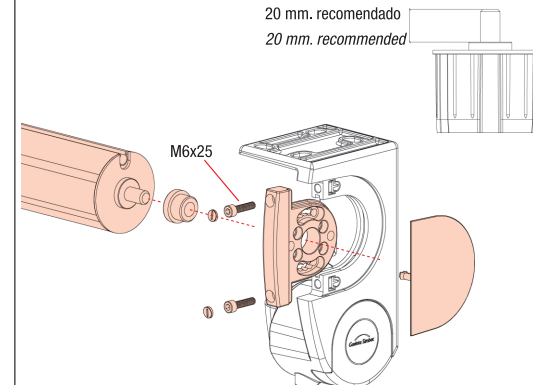

20 mm. recomendado
20 mm. recommended



AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS

Pol. Ind. Balsicas · C/ Laguna de Villasinda
N 21-25 30591, Balsicas - Murcia

T · +34 968 580 609 · info@awma.es

EN 13561:2004

Awning for outdoor use
Toldo para uso exterior
www.awmasuncontrol.com